

RAPPORT D'INTERVENTION

N° 7354 - BOLOGNA

Rédigé par Eric TANGUY

Intervention du	05/05/2010
Affaire	Résidence LES HAUTS DE FONTSAINTE Allée Louis Benet & chemin du Baguier 13600 LACIOTAT
Nature de l'intervention	Recherche d'origine de points d'infiltrations d'eau au travers des complexes d'étanchéité des toitures terrasses
Toiture contrôlée	Bâtiment B1 – Appartement R+ 2 occupé par : M. Mme BOLOGNA
Intervention à la demande de	Carnoux immobilier 17, boulevard du Maréchal Juin - 13470 CARNOUX en PROVENCE <i>Affaire suivie par M. DRIMARACCI Tél. 04 42 73 31 95</i> <i>Vos références :</i>

Siège Social
6, rue Saint-Nicolas
22300 LANNION
Tél. 02 96 37 07 08
Fax 02 96 37 07 17

Agence Ile de France
Rue de Saint-Germain
78410 BOUAFLE
Tél. 01 30 90 38 20

Sarl au capital de 15000 €
RCS Guingamp B 439 746 348
APE 7112B

www.neutrovision.fr
Courriel : neutrovision@wanadoo.fr

Entreprise qualifiée
et autorisée à détenir et à utiliser des radioéléments artificiels
Autorisation ASN : T220 256



NEUTROGRAPHIE
Physique nucléaire
Bombardement de neutrons
en réaction avec l'hydrogène de l'eau

Autorisation ASN T 220 256
VISA IRSN 063658 - 068071 - 0098593

RECHERCHE DE L'ORIGINE DES INFILTRATIONS PAR RADIOGRAPHIE NEUTRONIQUE

Détection non destructive

Concept de base

La neutrographie est une technique qui permet, sans destruction, de mesurer à l'aide d'un faisceau de neutrons rapides la présence d'hydrogène au cœur des matériaux (*béton, isolant, complexe d'étanchéité, dalle, mur...*). Basée sur la connaissance très précise de la composition des matériaux (*teneur en hydrogène*) et sur notre expérience à la suite de plusieurs années de mesures (*23 ans*), cette radiographie va permettre, lors d'un sinistre (*DDE*), de déceler la présence et le cheminement de l'eau dans les structures des constructions (*mesure des neutrons ralentis dans les réactions en chaîne avec les atomes d'hydrogène constituant de l'eau*) et de localiser précisément l'épicentre qui engendre la source des désordres.

Méthodologie

Le premier travail consiste à étudier les surfaces à contrôler : analyse des plans, du type de construction, des matériaux employés (masses atomiques), des épaisseurs. Cette étude est indispensable pour l'interprétation des mesures : *chaque sinistre est un cas particulier et cela exige de l'opérateur une expérience de plusieurs années en détection neutronique*. Ensuite viennent les séries de mesures : on effectue un quadrillage systématique tous les mètres ou 0.50 m de la surface à examiner (*mur, dalle, plafond...*)

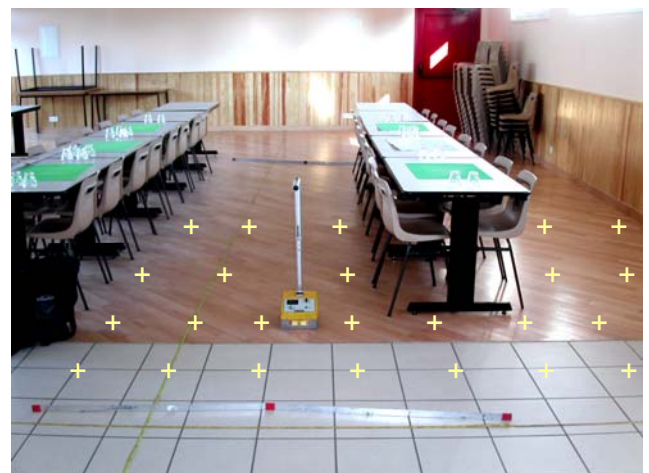
Après l'analyse statistique des données, un plan est dressé à l'échelle mettant en évidence les secteurs infiltrés. Le ou les types d'humidité rencontrés pourront être identifiés et l'origine du sinistre découverte.



Mur, façade, plafond



Toiture terrasse

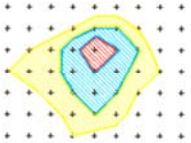
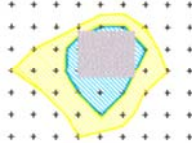
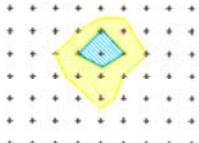
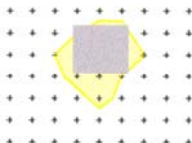
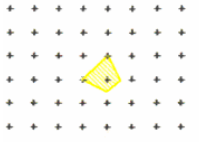



Dalle, plancher

<p>Appareillage utilisé</p>	<p>Sonde à neutrons rapides en source scellée sous le N° 78 -2557</p> <p><i>Déclaration et titre de transport (ADR 2009) Chantier inscrit sur le registre des mouvements de sources Envoi d'une sonde à neutrons sur le chantier sous utilisation exclusive (déclaration de chargement, de déchargement et de transport de matières radioactives en colis de type A) conformément à la législation Européenne et Française (arrêté du 20 décembre 2004 et de l'ADR restructuré en vigueur le 01/01/2007)</i></p>												
<p>Radiosondages neutroniques</p>	<p>Descriptif de la toiture <i>(d'après nos observations ou informations techniques recueillies et sur lesquelles nous allons nous baser pour traduire les mesures neutroniques)</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Appellation de la toiture</td> <td>Toiture terrasse à pente nulle Classe I Toiture chaude accessible.</td> </tr> <tr> <td>Élément porteur</td> <td>Constitué de béton.</td> </tr> <tr> <td>Support d'étanchéité</td> <td>Isolation thermique posée sur un pare vapeur.</td> </tr> <tr> <td>Nature de l'isolant</td> <td>- - -</td> </tr> <tr> <td>Membrane d'étanchéité</td> <td>Feuilles préfabriquées bitumineuses élastomère.</td> </tr> <tr> <td>Protection de l'étanchéité</td> <td>Chape ciment / carrelage (<i>Epais < 8 cm</i>)</td> </tr> </table> <p>Les radiosondages neutroniques ont été réalisés en surface sur le complexe d'étanchéité (<i>voir photo ci-contre</i>).</p> <p>Conditions météorologiques : bonnes</p> <p>Mesures pouvant rester valables environ trois mois. <i>La cartographie est une image prise à un temps donné et qui par conséquent, ne peut présager de l'avenir.</i></p> <p><i>Radiosondages neutroniques réalisés en conformité avec le décret N° 2003-296 du 31 mars 2003 et de l'arrêté du 15 mai 2006 (transport routier, sécurité de chantier, manipulation, dosimétrie, contrôle annuel des sources).</i></p>	Appellation de la toiture	Toiture terrasse à pente nulle Classe I Toiture chaude accessible.	Élément porteur	Constitué de béton.	Support d'étanchéité	Isolation thermique posée sur un pare vapeur.	Nature de l'isolant	- - -	Membrane d'étanchéité	Feuilles préfabriquées bitumineuses élastomère.	Protection de l'étanchéité	Chape ciment / carrelage (<i>Epais < 8 cm</i>)
Appellation de la toiture	Toiture terrasse à pente nulle Classe I Toiture chaude accessible.												
Élément porteur	Constitué de béton.												
Support d'étanchéité	Isolation thermique posée sur un pare vapeur.												
Nature de l'isolant	- - -												
Membrane d'étanchéité	Feuilles préfabriquées bitumineuses élastomère.												
Protection de l'étanchéité	Chape ciment / carrelage (<i>Epais < 8 cm</i>)												
<p>Résultat des investigations</p>	<p>Suite aux investigations avec la sonde à neutrons, nous avons décelé une présence d'humidité dans le complexe d'étanchéité et localisé deux zones dont le taux d'hydrogène augmente de manière significative (<i>voir repères 1,2 sur la cartographie ci-contre et développement à la page suivante</i>).</p> <p>Des réparations partielles sont envisageables.</p>												



Radiosondage - Saisie des mesures

Toiture		
Importance de la fuite	Zone à réparer en gris	Travaux de réfection partielle <i>Ce descriptif ne constitue pas une maîtrise d'œuvre. Les travaux à adopter sont du regard de la maîtrise d'œuvre.</i>
<p><u>Fuite très importante</u> Concerne : - - - Origine : zone rouge Humidité résiduelle : Zones bleue et jaune</p> 	<p>Positionner la pièce d'étanchéité sur le point d'origine <i>(représentée en gris)</i></p> 	<p>Réfection ponctuelle <i>voir les schémas d'interprétation ci-contre.</i> <i>Se référer aux décimètres sur le plan pour cibler les zones d'infiltrations.</i> <i>Les produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits, ...) doivent être fabriqués dans des unités dont le système Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou 9002 par l'AFAQ.</i></p> <p>Zones d'infiltrations Démonter la protection lourde de manière à pouvoir reprendre l'étanchéité au niveau des zones affectées (<i>ne pas blesser la membrane au droit de la découpe</i>). La zone à reprendre sera en fonction de l'intensité de la fuite (<i>voir les schémas ci-contre, zone grise</i>). Reprendre l'étanchéité en relevé et partie courante avec une membrane élastomère compatible avec l'ancien complexe. Si des évacuations d'eau pluviale se situent sur les zones de réparation, la platine en plomb sera impérativement mise à nue avant de poser le nouvel empièvement. Le relevé d'étanchéité doit être protégé en partie supérieure par un dispositif permettant d'écarter les eaux de ruissellement (<i>larmier, becquet, solin...</i>). S'assurer de l'efficacité de la goutte d'eau.</p> <p>Forme de pose Reprendre la forme de pose au niveau des zones de réparation. Réaliser un joint en bordure de relevé de 20 mm qui régnera sur toute l'épaisseur de la protection en dur.</p> <p>En complément Contrôler l'efficacité du joint périphérique sur l'ensemble de la terrasse.</p> <p>Important Réaliser avec soins les travaux préparatoires lors du collage de la nouvelle membrane d'étanchéité sur l'ancien complexe (<i>nettoyage, surfacage à la flamme, enlèvement de l'autoprotection aluminium, paillettes...</i>).</p>
<p><u>Fuite moyenne</u> Concerne : 1 Origine : zone bleue Humidité résiduelle : Zone jaune</p> 		
<p><u>Début de fuite</u> Concerne : 2 Origine : zone jaune</p> 		

SUIVI DE MISSION

A la lecture de ce rapport

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un complément d'information.

Avant les travaux

Consultez nous si vous souhaitez avoir un avis sur les produits ou les techniques qui pourront être utilisés pour les travaux de réparation.

Après les travaux de réparation

Si certains problèmes persistent toujours, nous effectuerons une seconde visite technique à votre demande sur les secteurs litigieux. Nous contrôlerons la qualité et l'efficacité des réparations en comparant les valeurs neutroniques que nous avons relevées lors de notre première visite. Nous vous remettrons ensuite un compte rendu de visite.

Lannion, le 30/06/2010

Eric TANGUY


Neutrovision
6, rue Saint-Nicolas
92300 LANNION
Tél: 02 96 37 07 08 - Fax : 02 96 37 07 17
RCR : 439 745 548 - APE : 742 C

Opération

Résidence Les Hauts de Fontaine
Allée Louis Benet
Chemin du Baguier
13600 LA CIOTAT

Affaire

Terrasse Bologna

Concerne

Complexe d'étanchéité

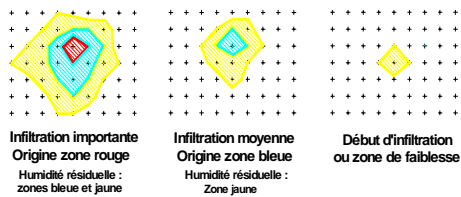
Date de saisie des mesures :
04/05/2010

Analyse des mesures






L'analyse et le traitement des mesures reposeront en partie sur la précision des informations techniques communiquées à Neutrovision (nature des matériaux, épaisseurs...)

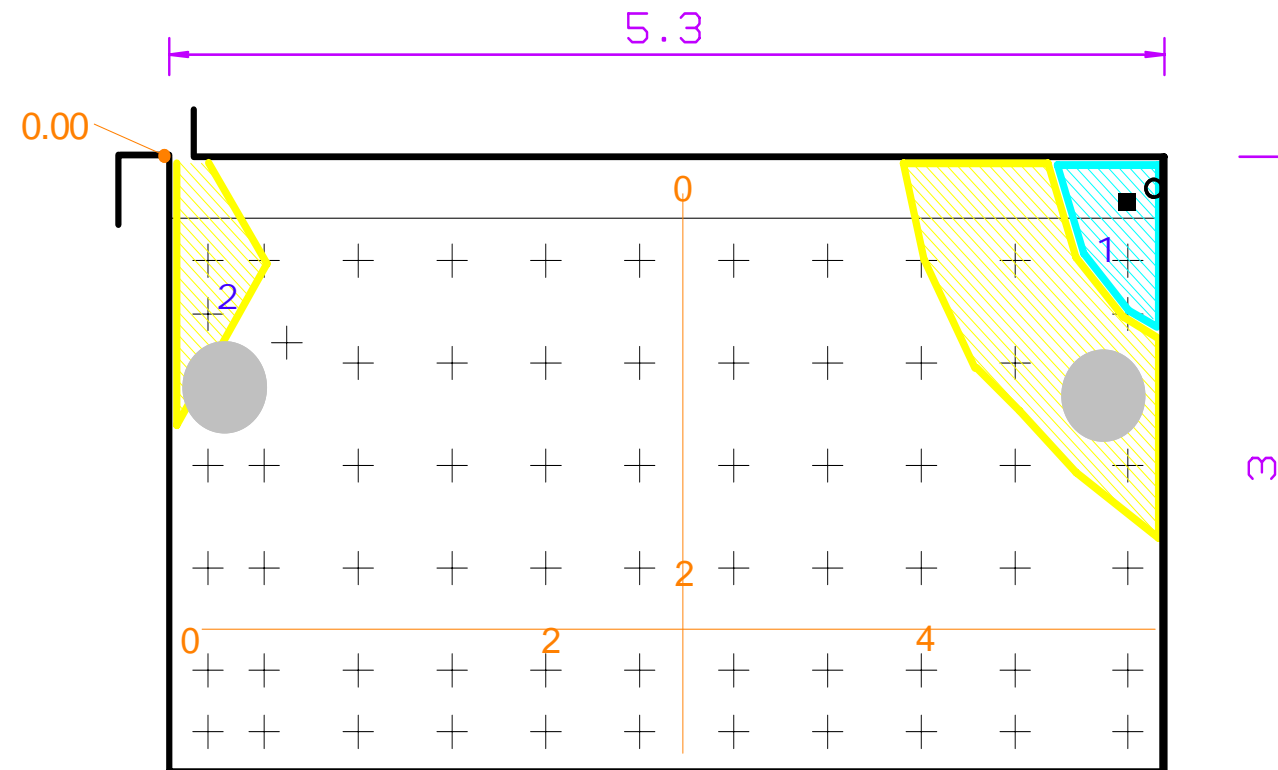
1 Zone impactée

Se référer au décamètre pour cibler les zones d'infiltrations ou mesurer au kutch



Estimation de la teneur en hydrogène dont H₂O des matériaux contrôlés

-  Zone très humide
170kg/m³ et plus
-  Zone humide
de 102kg/m³ à 165kg/m³
-  Zone légèrement humide
de 57kg/m³ à 91kg/m³
-  Zone de condensation
de 46kg/m³ à 51kg/m³
-  Zone intacte
de 34kg/m³ à 45kg/m³





Terrasse Vue en plan

+ Point de mesure Profondeur des radiosondages : 27cm
Quadrillage de la surface Mesure tous les 0.50m

Echelle : 1 / 40
Sous format A3

● 0.00
Départ du quadrillage

0 — 5
Décimètre

 Encombrement
 Evacuation des eaux pluviales